

УДК 662.74

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ С УЧЕТОМ ДЕГРАДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Акусова А.А., Алексеева О.Е., Топоров А.А., Парфенюк А.С., Калиниченко Р.С.,
Боровлев В.Н.
(ДонНТУ, г.Донецк)

The influence of technological and degradation chemical equipment failures is considered. The analysis of reliability of a dryer with a fluidized bed is carried out.

Химическое производство представлено многообразием технологического оборудования, в котором протекают различные технологические процессы, такие как механические, гидромеханические, тепловые, массообменные, химические. Совокупность взаимосвязанных процессов и аппаратов, функционирование которых направлено с целью переработки сырья в продукты потребления и побочные продукты образует химико-технологическую систему [1].

Одним из основных требований, предъявляемых к технологическому оборудованию, является обеспечение его надежности – свойства сохранять в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции. Выход параметров за заданные рамки приводит к отказу оборудования и т.о. отказу технологической системы в целом. Отказы оборудования можно разделить на первичные; связанные с нарушением технологических параметров отказы; связанные с протеканием деградационных процессов отказы [2].

К основным деградационным процессам можно отнести износ в парах трения, коррозия под действием рабочих и окружающих сред; образование отложений, нагаров, накипи, закоксовываний, изменения свойств конструкционных материалов вследствие старения, изменения размеров и форм деталей из-за деформации и т.д. В основном изменение параметров, вследствие протекания деградационных процессов, не происходит мгновенно, а происходит медленное, постепенное изменение параметров оборудования. Поэтому при своевременном диагностировании и расчете остаточного ресурса элементов, подверженных воздействию деградационных процессов, позволяет провести своевременное техническое обслуживание и ремонт, т.е. недопущение возникновения внезапного отказа и непредвиденных последствий [3].

При этом необходимо учитывать, что технологические и деградационные процессы взаимосвязаны, и отказы оборудования зачастую происходят по ряду причин одновременно [3].

Возникает необходимость обеспечения заданного уровня надежности, с учетом не только технологических, но и деградационных процессов. Одним из методов исследования и определения надежности оборудования является метод дерева отказов [2], который позволяет качественно и количественно оценить надежность технологического оборудования на основе анализа его возможных отказов.

Построение деревьев отказов позволяет более явно представить взаимосвязь между технологическими и деградационными отказами, выявить наиболее слабые места в конструктивном и технологическом плане, определить мероприятия по повышению надежности и обосновать их необходимость и целесообразность.

Рассмотрим построение дерева отказов с учетом технологических и деградационных процессов, на примере сушилки с кипящим слоем производства сульфата аммония.

Завершающим событием является отказ производства сульфата аммония, т.к. неисправность сушилки приводит к остановке выпуска готовой продукции. Готовой продукцией цеха является сульфат аммония влажностью 0,3 %, а до сушилки влажность продукта составляет 6-8%.

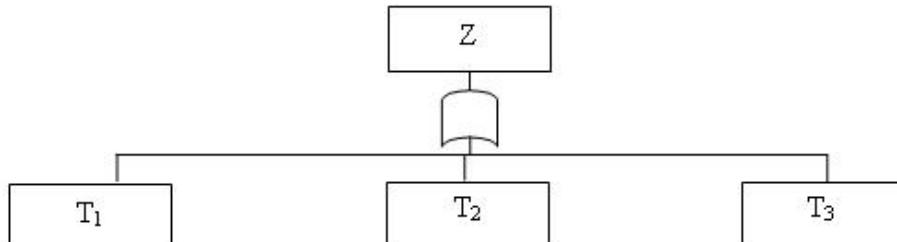


Рисунок 1 - Структура дерева отказов сушилки в кипящем слое

Отказ производства сульфата аммония Z, связанный с невыполнением основных функций сушилки сульфата аммония с кипящим слоем, произойдет при наступлении одного из следующих событий: нарушение подачи сырья T₁, нарушение кипящего слоя из-за подачи воздуха T₂, нарушение выгрузки сырья T₃. Т.о., отказ производства сульфата аммония может быть представлен в виде булевого тождества:

$$Z = T_1 \cup T_2 \cup T_3$$

Событие «нарушает подачи сырья» T₁ произойдет (при условии, что материал в приемный бункер подается), если материал не выдается из бункера F₁, нарушена выдача материала из питателя F₂, отказ разбрасывателя F₈.

В свою очередь промежуточное событие F₁ произойдет в результате наступления событий G₁ - «сводообразование» и G₂ - «неисправность бункера».

Событие «сводообразование» G₁ произойдет при наступлении одновременно двух событий налипание материала - A₁ и отказ свodoобрушителя – A₂. Детальный анализ причин отказа свodoобрушителя (вибратора) не был включен в исследование.

Событие G₂ произойдет, если произойдет одно из событий: A₃ – отказ бункера из-за коррозии; A₄ – разрушение в результате превышения допустимых нагрузок.

Событие «нарушение работы питателя» выдача материала из питателя F₂ произойдет, если откажет питатель G₃ или произойдет отказ привода питателя G₄.

Для промежуточного события G₃ – «отказ питателя» исходными событиями следует считать отказ в результате налипания материала A₅; отказ в результате коррозии A₆; отказ в результате превышения допустимых нагрузок A₇; отказ крепления лопатей (болтового соединения) A₈.

Для промежуточного события G₄ – «отказ привода питателя» исходными событиями являются отказ электродвигателя A₉; отказ подшипников A₁₀; отказ редуктора A₁₁.

Отказ разбрасывателя F₈ произойдет при отказе цепной передачи A₄₃, отказе шпильки A₄₄, отказ цепи A₄₅.

Таким образом, событие T₁ можно представить в виде выражения:

$$T_1 = ((A_1 \cap A_2) \cup (A_3 \cup A_4)) \cup ((A_5 \cup A_6 \cup A_7) \cup (A_8 \cup A_9 \cup A_{10} \cup A_{11})) \cup ((A_{43} \cup A_{44} \cup A_{45}))$$

Событие «нарушение кипящего слоя из-за нарушения подачи теплоносителя» T₂ произойдет при возникновении одного из промежуточных событий «нет подачи теплоносителя» – F₃ или «увеличение сопротивления потока теплоносителя» – F₄ (рис.3).

Событие F₃ – «нет подачи теплоносителя» - произойдет при отказе газодувки A₁₂ или при отказе подающего трубопровода A₁₃.

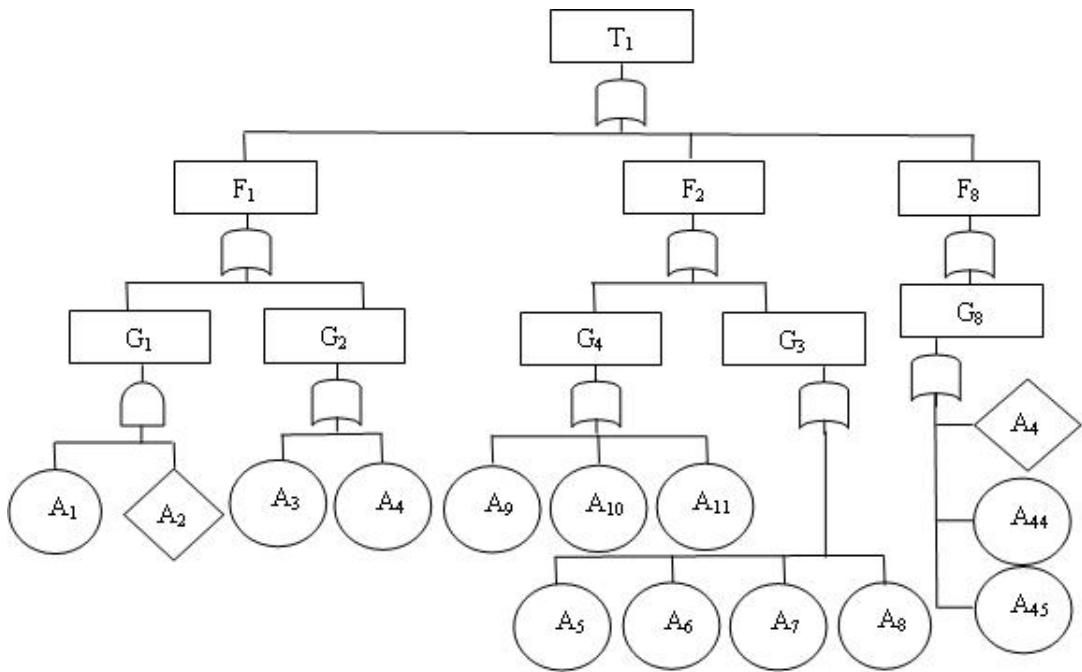


Рисунок 2 - Структура дерева отказов сушилки в кипящем слое из-за нарушения подачи сырья

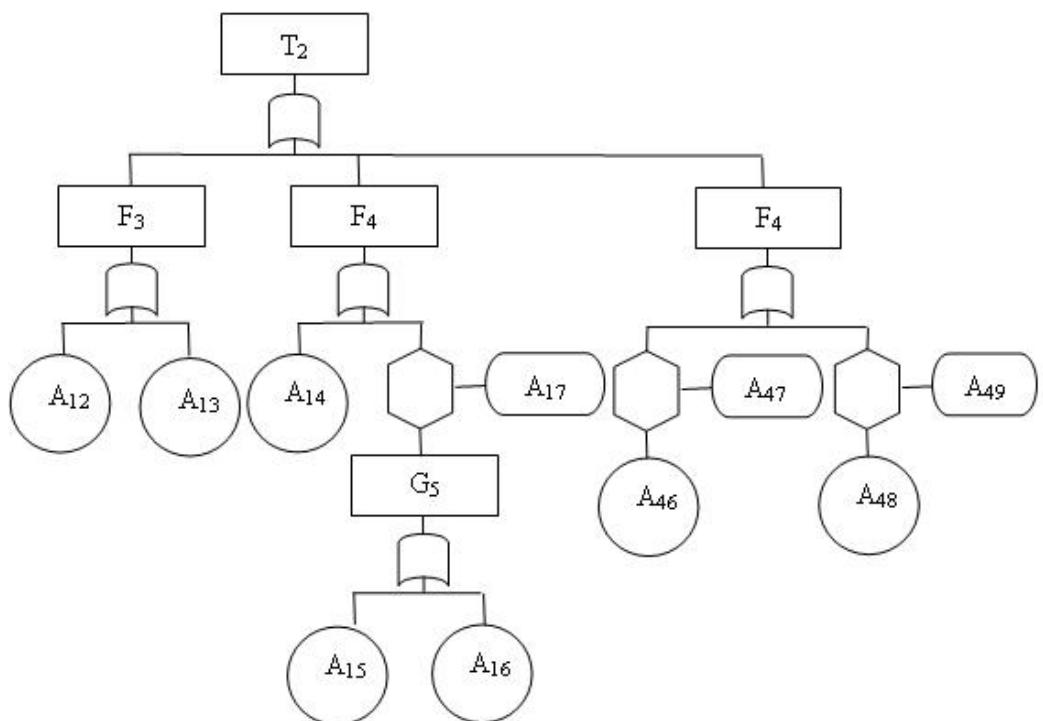


Рисунок 3 - Структура дерева отказов сушилки в кипящем слое из-за нарушения подачи теплоносителя

Событие F₄ - «увеличение сопротивления потока теплоносителя» - произойдет при отказе сетки A₁₆ либо при засорении распределительной сетки A₁₄ либо распределительной засыпки A₁₅, при условии не выполнения работ по очистке A₁₇.

Событие F₉ - «унос материала» - произойдет при увеличении подачи теплоносителя A₄₆ при условии неисправности регулятора теплоносителя A₄₇, при

увеличении температуры теплоносителя A_{48} при условии неисправности регулятора температуры A_{49} .

Тогда, событие T_2 можно представить в виде выражения:

$$T_2 = (A_{12} \cup A_{13}) \cup (A_{14} \cup (A_{15} \cap A_{17}) \cup (A_{16} \cap A_{17}) \cup (A_{46} \cap A_{47}) \cup (A_{48} \cap A_{49}))$$

Нарушение выгрузки сырья T_3 может произойти при возникновении одного из событий: F_5 – отказ транспортера, F_6 – отказ привода питателя и транспортера, F_7 – отказ питателя на выходе (рис.4).

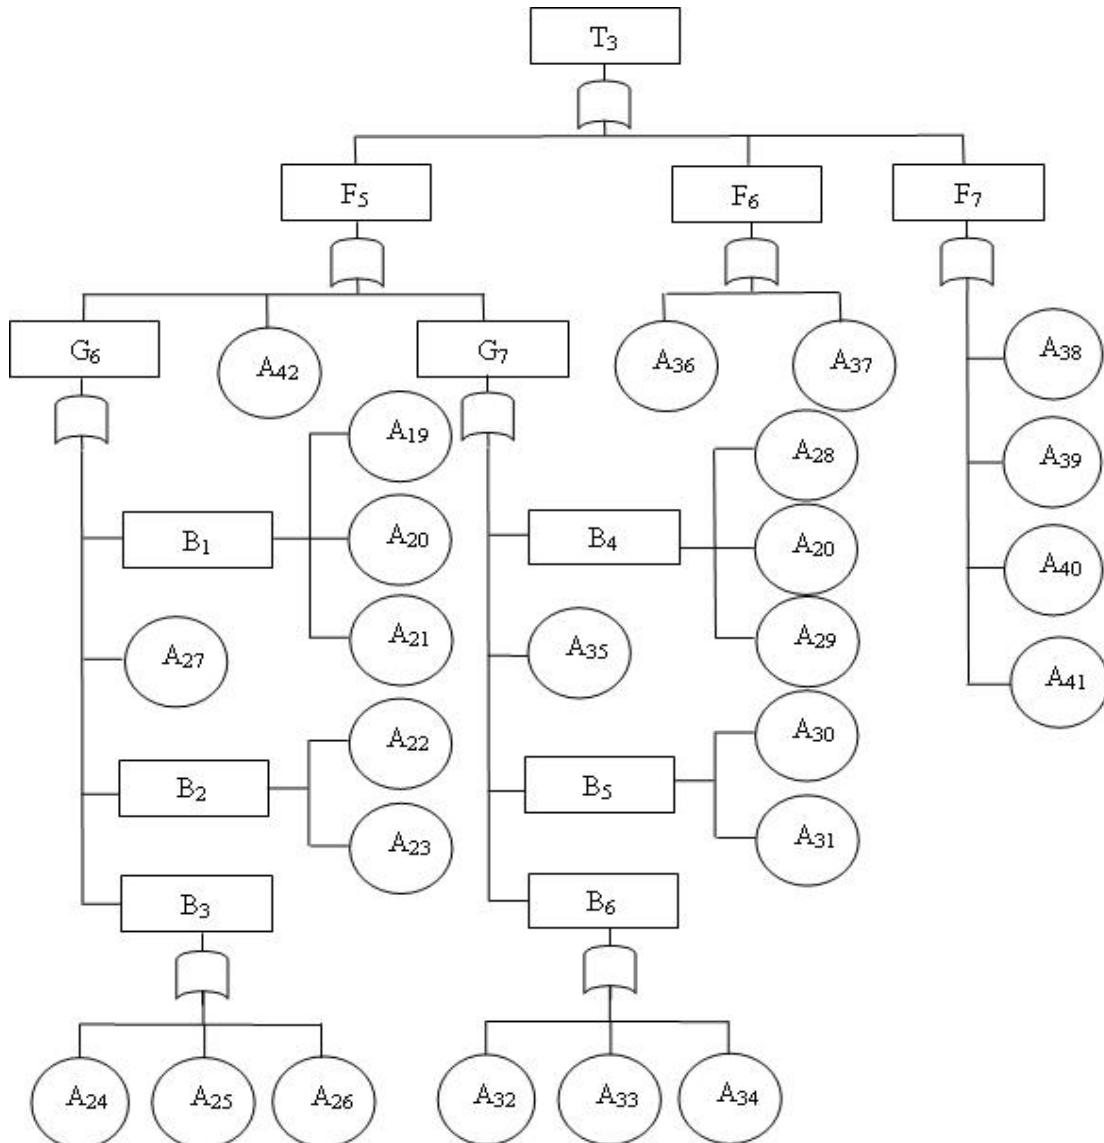


Рисунок 4 - Структура дерева отказов сушилки в кипящем слое из-за нарушения выгрузки сырья

Отказ транспортера F_5 происходит в результате отказа установки вала натяжного G_6 , отказа установки вала приводного G_7 либо при отказе транспортирующей поверхности A_{42} .

Событие G_6 произойдет при возникновении одного из промежуточных событий отказ подшипников B_1 , отказ вала натяжного B_2 , отказ звездочки B_3 или отказ винта натяжного A_{27} .

Отказ подшипников В₁ произойдет из-за первичного отказа подшипников А₁₉, отсутствия смазки А₂₀ или из-за превышения допускаемой нагрузки А₂₁. Отказ вала натяжного произойдет, если произойдет отказ вала из-за коррозии А₂₂ или из-за превышения допускаемой нагрузки А₂₃. Отказ звездочки произойдет в результате исходных событий: срез зуба А₂₄, срез шпонки А₂₅, отказ кольца А₂₆.

Событие G₇ произойдет при возникновении одного из промежуточных событий отказ подшипников В₄, отказ вала приводного В₅, отказ звездочки В₆, отказ цепной передачи А₃₇.

Отказ подшипников В₄ произойдет из-за первичного отказа подшипников А₂₈, отсутствия смазки А₂₀ или из-за превышения допускаемой нагрузки А₂₉. Отказ вала приводного В₅ произойдет, если произойдет отказ вала из-за коррозии А₃₀ или из-за превышения допускаемой нагрузки А₃₁. Отказ звездочки произойдет в результате исходных событий: срез зуба А₃₂, срез шпонки А₃₃, отказ кольца А₃₄.

Отказ привода питателя и транспортера F₆ – это отказ либо электродвигателя А₃₅ либо редуктора А₃₆.

Для промежуточного события F₇ – «отказ питателя» исходными событиями следует считать отказ в результате налипания материала А₃₈; отказ в результате коррозии А₃₉; отказ в результате попадания посторонних предметов А₄₀; отказ крепления лопастей А₄₁.

Тогда Т₃ можно представить в виде:

$$T_3 = (((A_{19} \cup A_{20} \cup A_{21}) \cup (A_{22} \cup A_{23}) \cup (A_{24} \cup A_{25} \cup A_{26}) \cup A_{27}) \cup ((A_{28} \cup A_{20} \cup A_{29}) \cup (A_{30} \cup A_{31}) \cup (A_{32} \cup A_{33} \cup A_{34}) \cup A_{35}) \cup (A_{36} \cup A_{37}) \cup (A_{38} \cup A_{39} \cup A_{40} \cup A_{41}))$$

Завершающее событие «отказ производства сульфата аммония» представим в виде:

$$Z = (A_1 \cap A_2) \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7 \cup A_8 \cup A_9 \cup A_{10} \cup A_{11} \cup A_{12} \cup A_{13} \cup A_{14} \cup A_{17} \quad A_{19} \cup A_{20} \cup A_{21} \cup \\ A_{22} \cup A_{23} \cup A_{24} \cup A_{25} \cup A_{26} \cup A_{27} \cup A_{28} \cup A_{29} \cup A_{30} \cup A_{31} \cup A_{32} \cup A_{33} \cup A_{34} \cup A_{35} \cup A_{36} \cup A_{37} \cup A_{38} \cup \\ A_{39} \cup A_{40} \cup A_{41} \cup A_{42} \cup A_{43} \cup A_{44} \cup A_{45} \cup (A_{46} \cap A_{47}) \cup (A_{48} \cap A_{49})$$

Отказ сушилки с кипящим слоем происходит из-за отказов его элементов вследствие протекания деградационных процессов: налипания материала, коррозии, износа трущихся поверхностей, а также нарушения технологических параметров: скорости подачи и выгрузки материала, скорости и температуры холодного и горячего теплоносителя.

Разработанное дерево отказов позволяет в дальнейшем с использованием статистических данных проводить количественный анализ надежности оборудования с учетом деградационных процессов.

Список литературы: 1. Топоров А.А., Акусова А.А. Процессный подход к исследованию изменения технического состояния оборудования химических производств. // Н34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Хімія і хімічна технологія / гол. ред. Башков Е.О. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2010. – Випуск 15 (163), с.153-158. 2. Диллон Б., Сингх Ч. Инженерные методы обеспечения надежности систем: Пер. с англ. – М.: Мир, 1984.- 318 с. 3. Надежность техники. Термины и определения: ГОСТ 2860-94. - [Действующий от 01.01.1996].- К.: 1994. –25 с.